

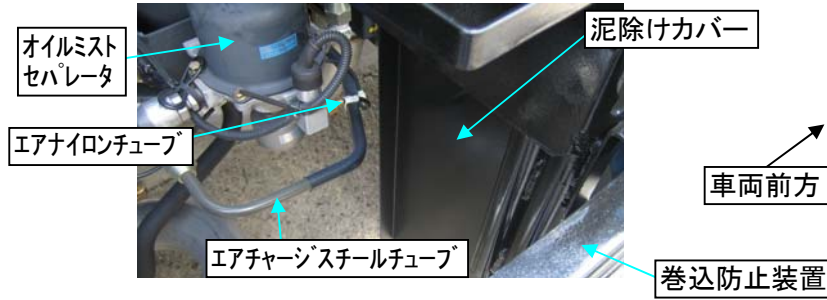


# 改善箇所説明図

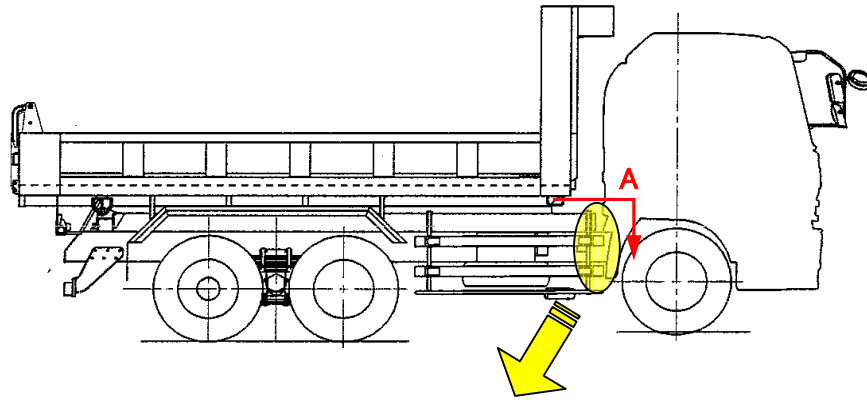


## 現状

[上視図]  
(上図A矢視)

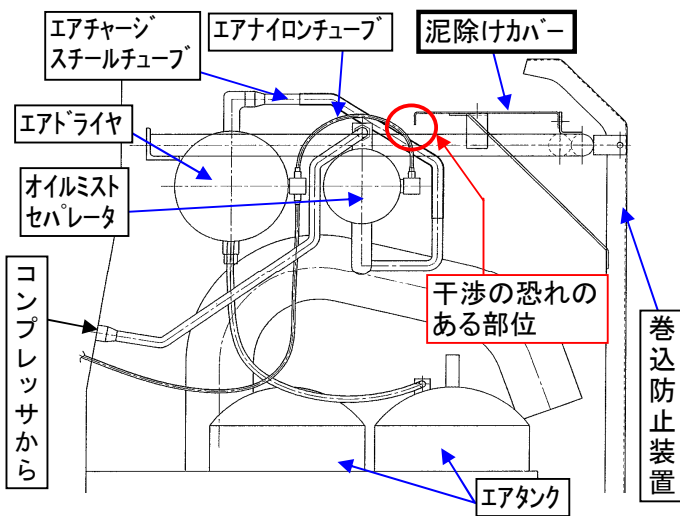

## 改善措置

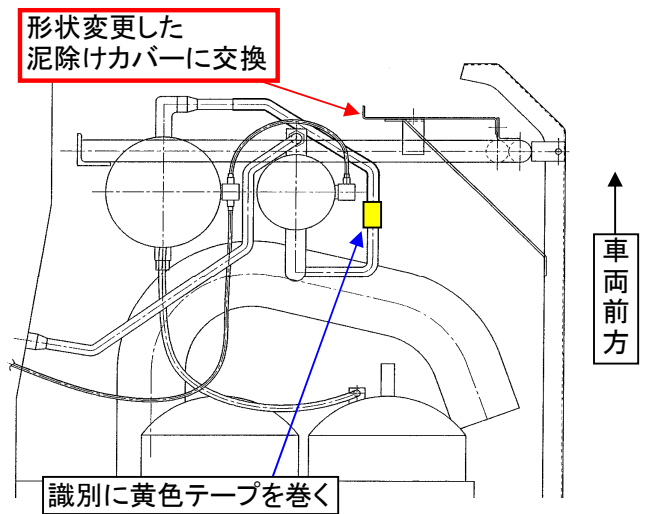

## 不具合の内容

ダンプ車の泥除けカバーにおいて、当該泥除けカバーとエアタンクへのエア供給用チューブ等との隙間が少ないものがあるため、走行中の振動等により、当該泥除けカバーが接触し、エア供給用チューブ等が損傷するおそれがある。

## 改善の内容

泥除けカバーの形状を変更して当該部の隙間を確保した泥除けカバーに交換する。また、交換点検時にエアチャージスチールチューブ等に接触痕があるものは当該チューブを交換する。

## 識別方法

改善実施済車両には当該部のエアチャージスチールチューブに黄色テープを巻く。