

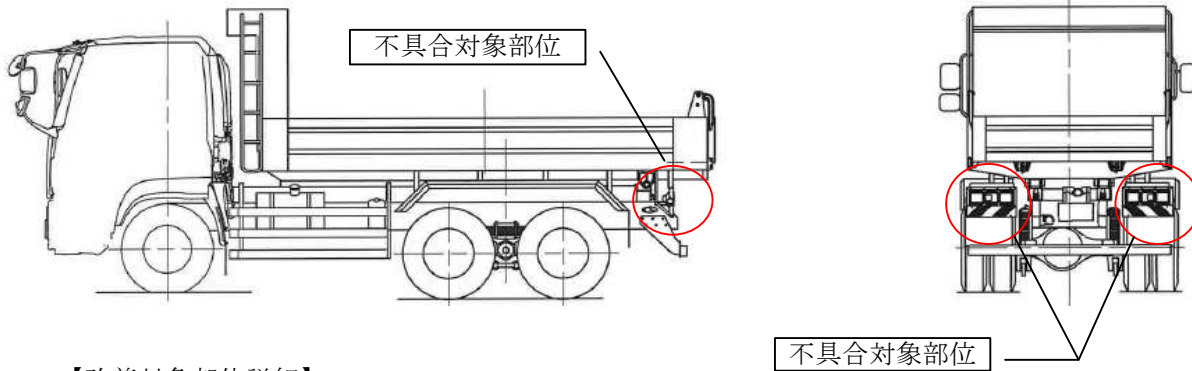
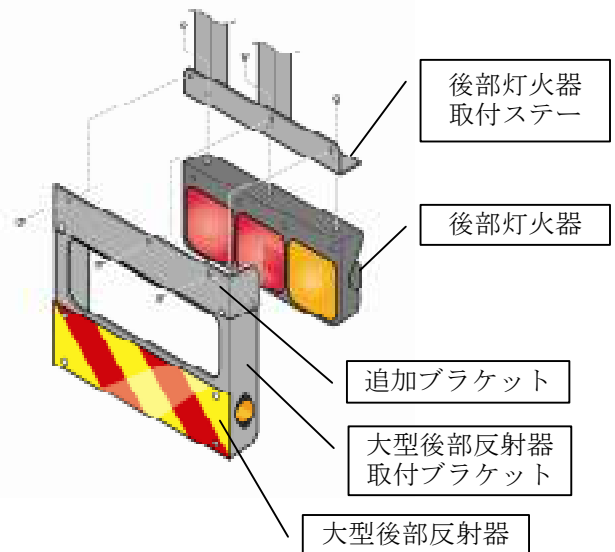


◇ 改善箇所説明図 ◇

【対象車両外観】

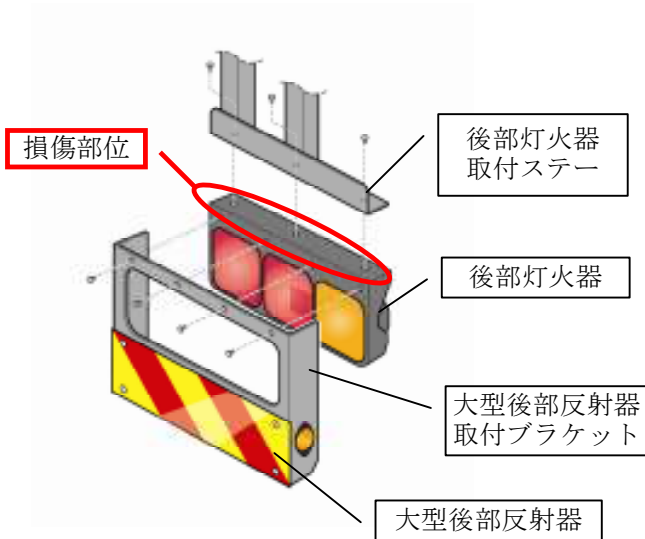

【改善対象部位詳細】

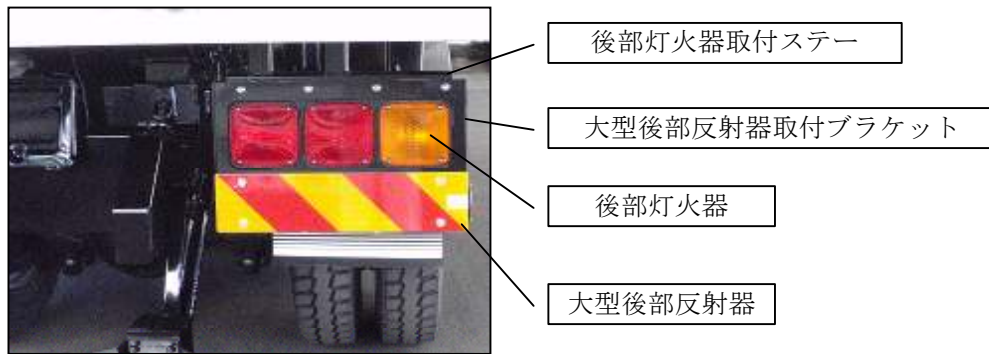

【現状】

大型後部反射器取付ブラケットを後部灯火器の樹脂部に取り付けている。

【対策形状】

追加ブラケットを介し、大型後部反射器取付ブラケットを後部灯火器取付ステー(金属部)に取り付ける。

【不具合の内容】

大型ダンプ車において、大型後部反射器を取り付けるブラケットを後部灯火器の樹脂部に取り付けた為、後部灯火器の取付強度が不足し、後部灯火器の取付部に亀裂が発生するおそれがある。

【改善の内容】

全車両、大型後部反射器取付ブラケットにボルト止めによる追加ブラケットを取り付け、大型後部反射器取付ブラケットを後部灯火器取付ステーに取り付ける。また、追加ブラケット取り付け時、後部灯火器を点検し、損傷がある場合は後部灯火器を交換する。

【識別方法】

改善実施済車は、その旨を点検整備記録簿に記載する。