

改善箇所説明図


建物側コンセント

充電用変換アダプター
AC200V→100V

この部分が引っ張られた場合発熱の恐れあり




充電用変換アダプターの交換詳細

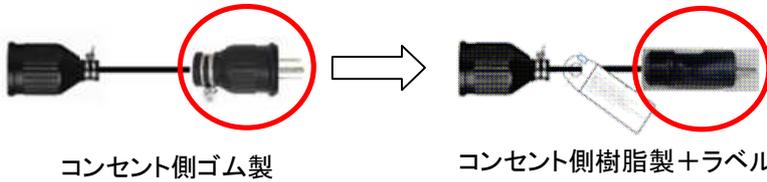

コンセント側ゴム製

コンセント側樹脂製+ラベル

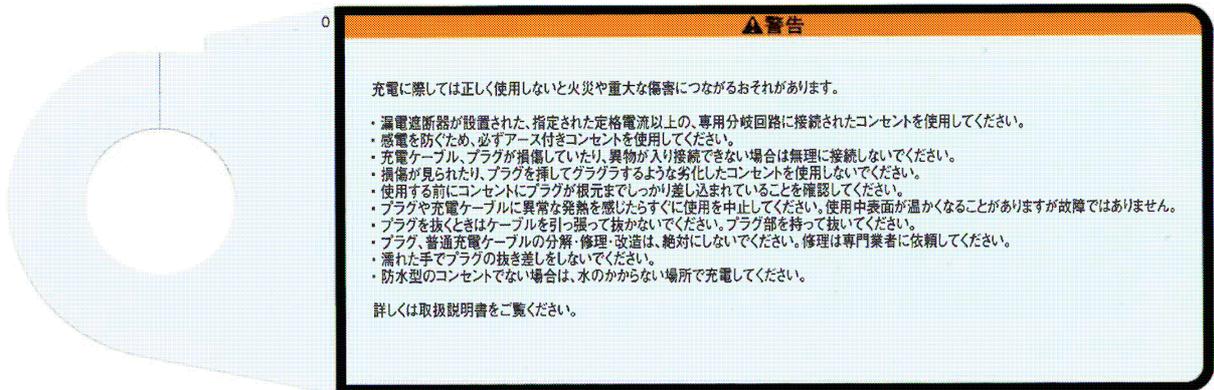

追加の注意喚起ラベル詳細

【不具合の内容】

普通充電用変換アダプターの使用上の注意喚起が不十分であったため、充電時にケーブル部が引っ張られた場合、プラグ端子が変形し、プラグ側端子とコンセント側端子部との接触部が接触抵抗の増加により発熱することがあります。また、ゴム製プラグが変形し、プラグ端子の固定ネジが緩み、接触抵抗の増加で発熱することがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ゴム製プラグが溶損し、充電できなくなるおそれがあります。

【改善の内容】

普通充電用ケーブルおよび、充電用変換アダプターに注意喚起のラベルを追加します。また、コンセント側にゴム製プラグを使用した充電用変換アダプター(AC 200V→100V)を全数、対策品に交換します。

【識別方法】

普通充電用ケーブルおよび、充電用変換アダプターに注意喚起ラベルを追加し識別します。