


改善箇所説明図

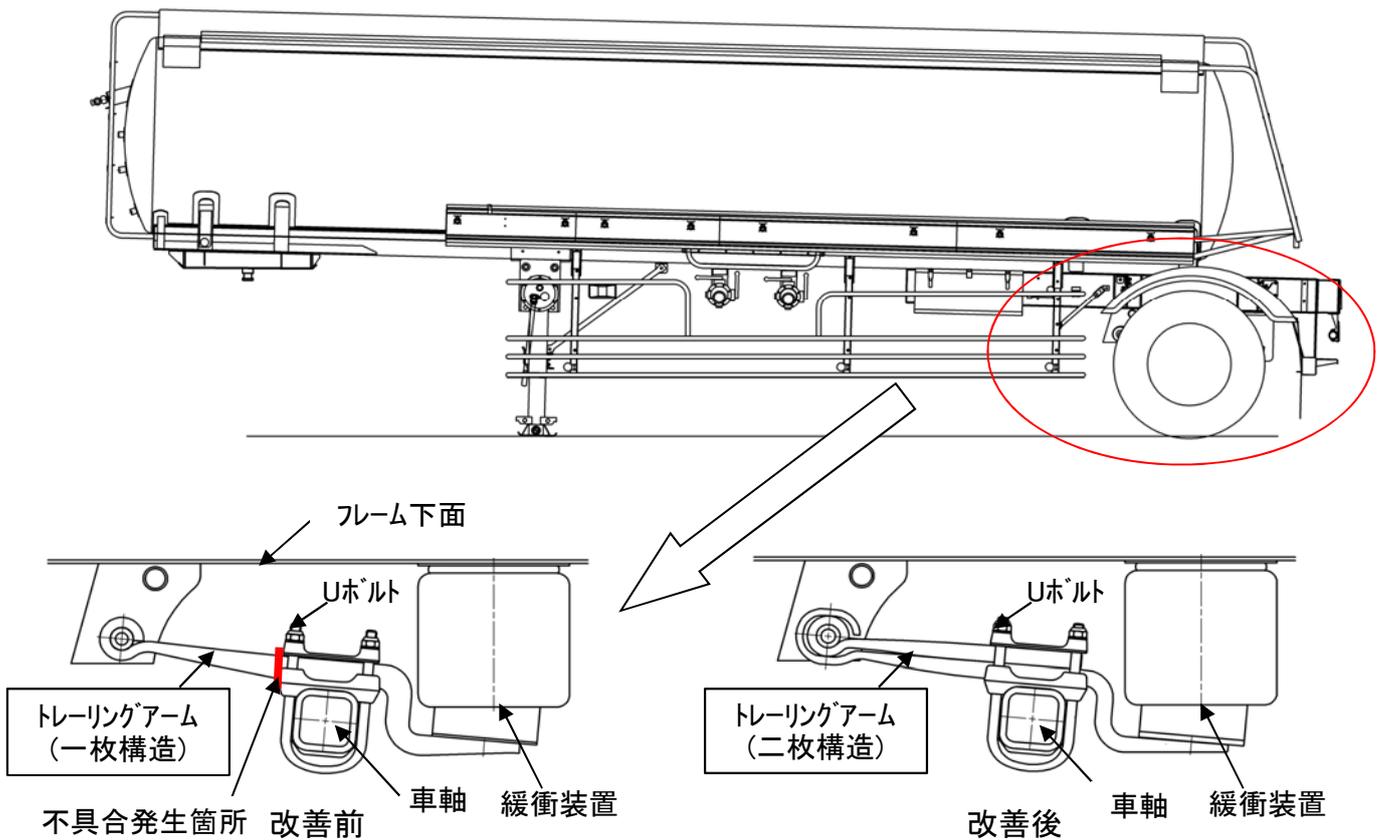

注: は、交換部品を示す。

不具合の内容

タンクセミトレーラにおいて、使用者による点検整備が不十分なため、トレーリングアームと車軸を接合するUボルトのナットが緩んだ状態で走行すると、走行中の振動によりトレーリングアームが摩耗し、亀裂を生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該アームが折損し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、トレーリングアームを一枚構造から二枚構造にしたものに変更するとともに、点検整備に関するパンフレットを使用者に配布しその必要性和重要性について周知する。

識別

改善後の車両はトレーリングアームが二枚構造に変更されている。