



改善箇所説明図


【対象車両外観】

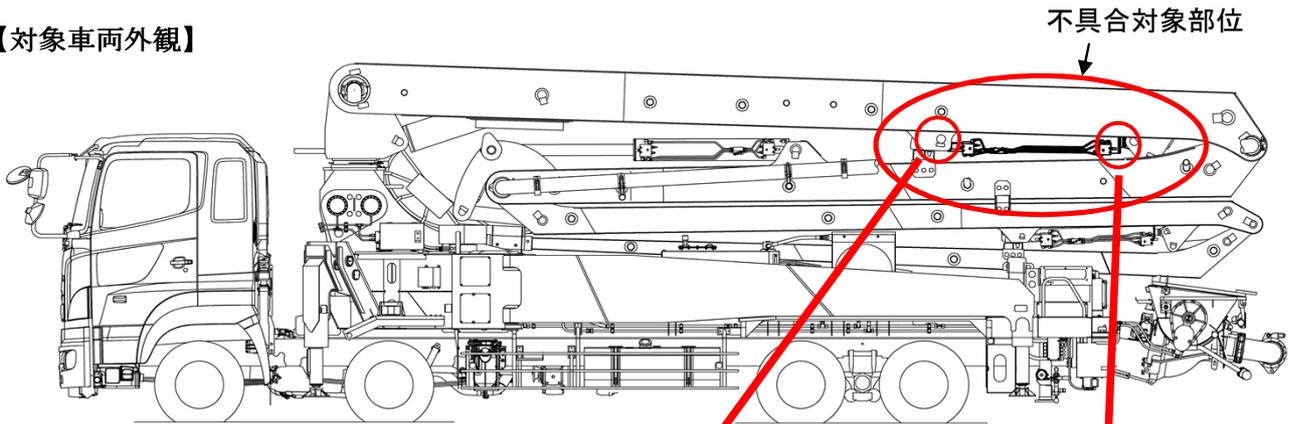


不具合発生箇所

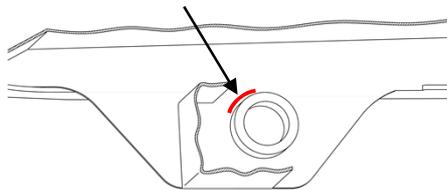

不具合発生箇所

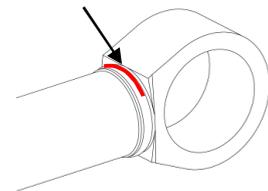

【改善対象部位詳細】

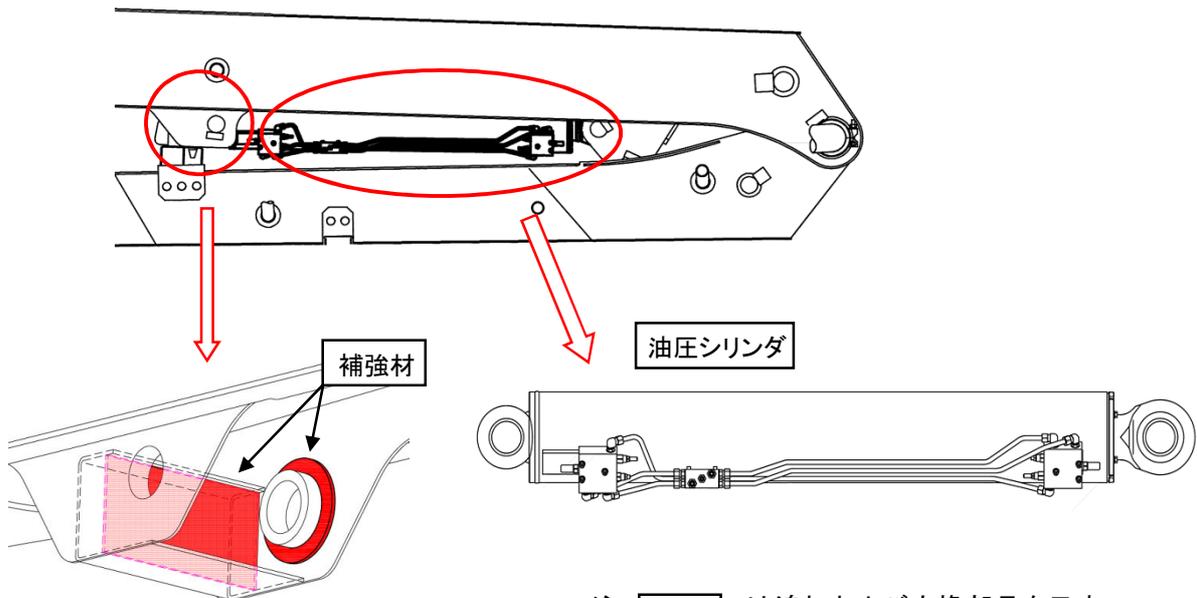

注: は追加および交換部品を示す。

【不具合の内容】

コンクリート作業車の第1ブーム用油圧シリンダにおいて、ピストンロッドおよびシリンダ取付部の強度が不足しているため、ブーム格納時に各部位の溶接部に過大な応力がかかり亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進み、最悪の場合、ピストンロッドが折損し、ブームが作動しなくなるおそれがある。

【改善の内容】

- ① 全車両、油圧シリンダを対策品に交換し、シリンダ取付部に補強材を追加する。
- ② 全車両、油圧シリンダを対策品に交換する。

【識別方法】

改善実施車には、油圧シリンダの側面に『B』の刻印を打つ。