


## 改善箇所説明図

### \* 外観図と基準不適合発生箇所

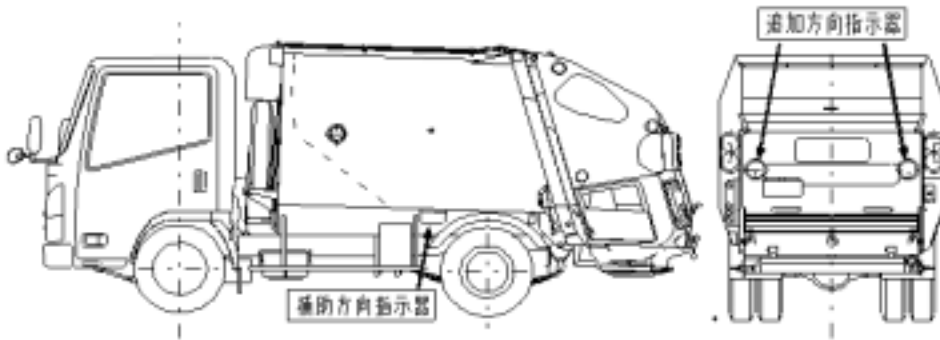

#### 基準不適合発生箇所

自動車の前面または後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置が作動しない。

### \* 改善箇所・方法説明

改善 フラッシュリレー交換による改善

#### 改善内容


増灯用フラッシュリレーに変更致します。

又、必要に応じて、増灯用フラッシュリレーに適したランプに交換します。

改善 リレー追加による改善

#### 改善内容

下記に記した電気回路の通り、キャブ内にリレーを追加して、補助方向指示器を作動させる太線部内の回路を追加致します。又、必要に応じて追加するリレーに適したランプに交換します。

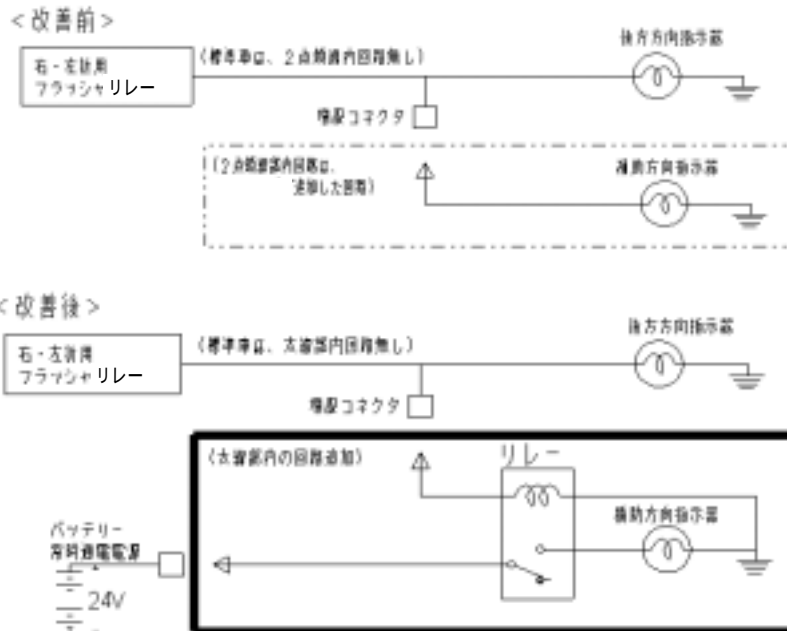

((注記)) ・ 改善、改善 は、装束車種、仕様により異なります。  
 ・ 車両背面、側面双方に増設してる仕様については  
背面部追加を改善、側面部追加を改善 の内容で実施します。