


改善箇所説明図

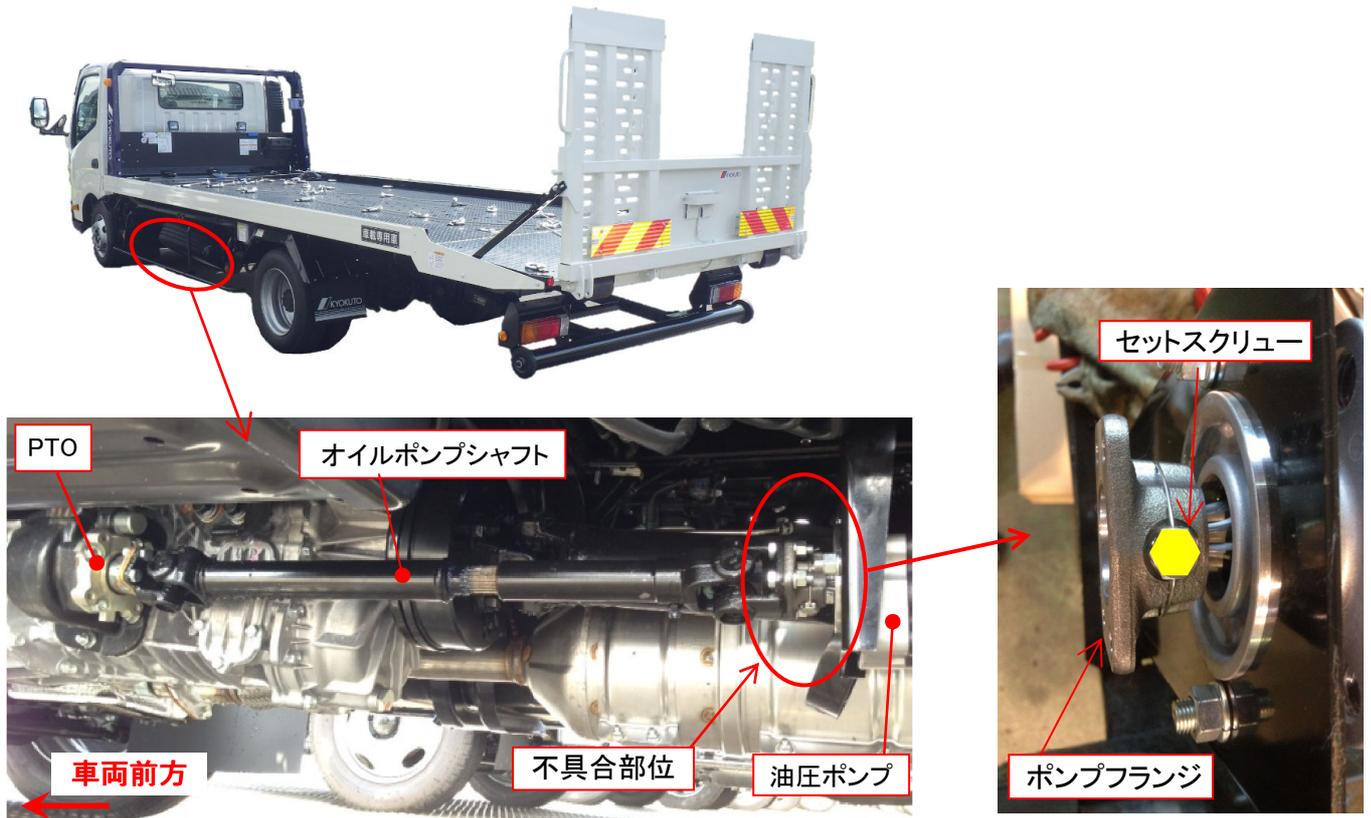

不具合の内容

1台積車両運搬車の作業用装置油圧ポンプにおいて、接続フランジの製造指示が不適切なため、接続フランジとオイルポンプシャフトを固定するセットスクリューの取付け穴の位置が設計と異なっているものがある。そのため、走行時の振動等により、セットスクリューが緩み、そのままの状態で使用を続けると、接続フランジが脱落してシャフトが外れ、他の交通を妨げるおそれがある。

改善の内容


当該油圧ポンプの接続用フランジを正規品に交換する。

識別方法

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No.3653のステッカを貼付する。
また、交換したセットスクリューの端面に黄色でマーキングする。

改善方法

正規品の接続用フランジへ交換する。

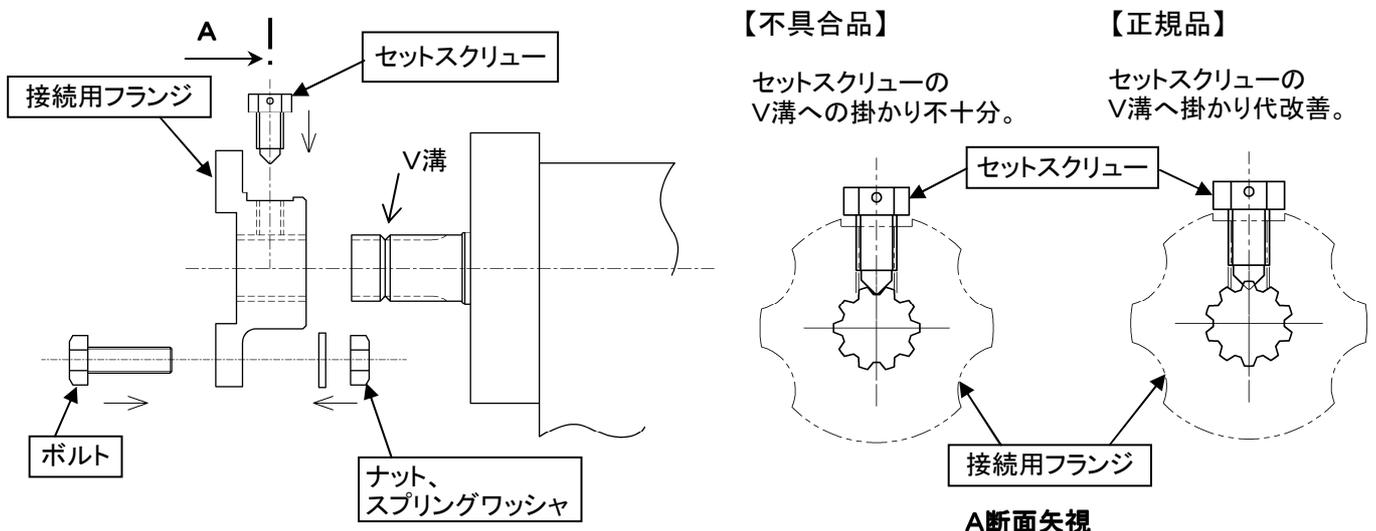

注: は、改善部位を示す。