


改善箇所説明図

【対象車両外観】



【改善対象部位詳細】

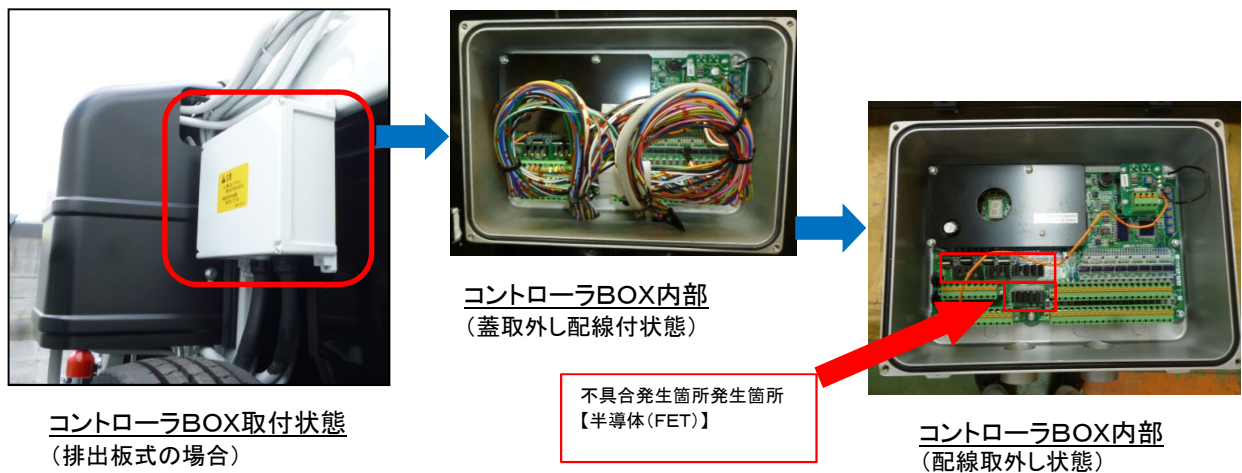

【不具合の内容】

塵芥車の作業装置を制御するコントローラユニットの基板において、製造が不適切なため、作業装置を可動させる各油圧ユニットを制御する半導体(FET)の内部にクラックが発生しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとクラックが進行し、適切な可動信号の送受信がされず、積込み・排出作業ができなくなるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、コントローラユニットのシリアルナンバーを確認し、対象となる場合は、コントローラユニットの基板を良品に交換する。

【識別方法】

改善実施済車は、PLCケースに青色シール貼付けにより識別する。