

改善箇所説明図


【対象車両外観】



【改善対象部位】




【改善対象部位詳細】

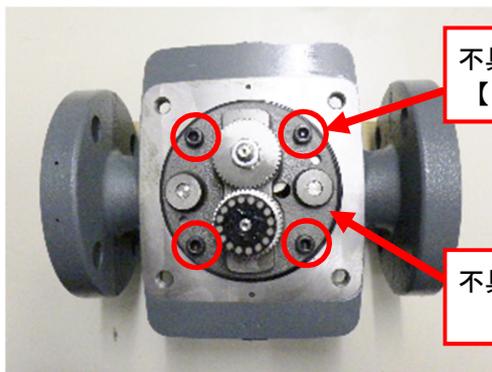

不具合発生箇所
【固定ボルト】

不具合発生箇所
【中板】

【改善対象部位断面】

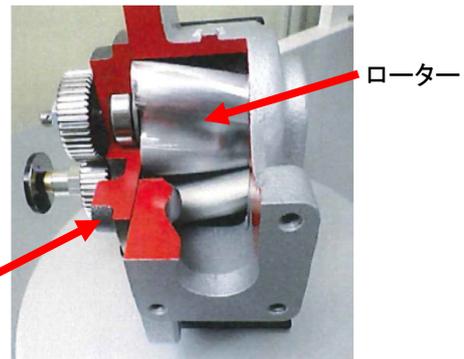

【不具合の内容】

タンクローリーに装着された流量計(燃料給油メーター)において、排出量を計測するローターを支持する中板を固定するボルトの締付けが不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると中板に緩みが生じてローターが動かなくなり、積載物が排出できなくなるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、流量計の中板を確認し、緩みのないものは固定ボルトを正規トルクで締付ける。なお、緩みがあるものは流量計を良品へ交換する。

【識別方法】

改善実施済車には、流量計表示装置カバー右側面に青色シール貼り付けにより識別する。