



改善箇所説明図


【対象車両外観】

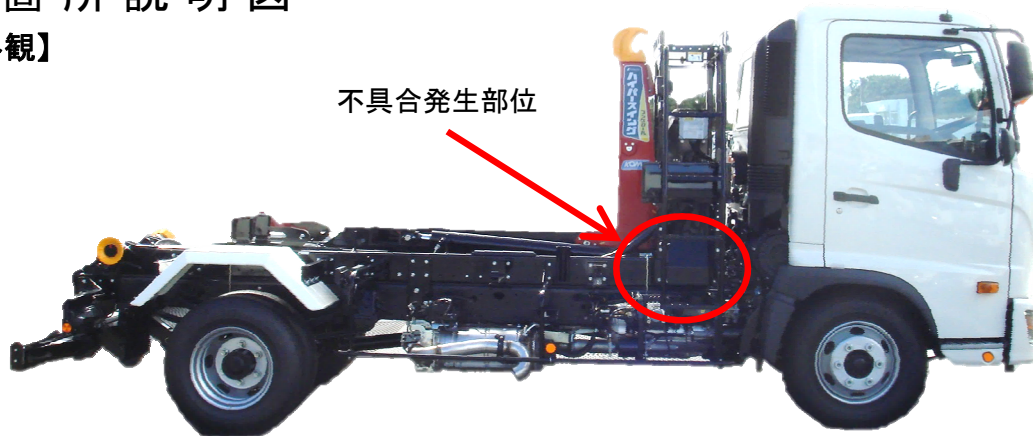

【改善対象部位詳細】

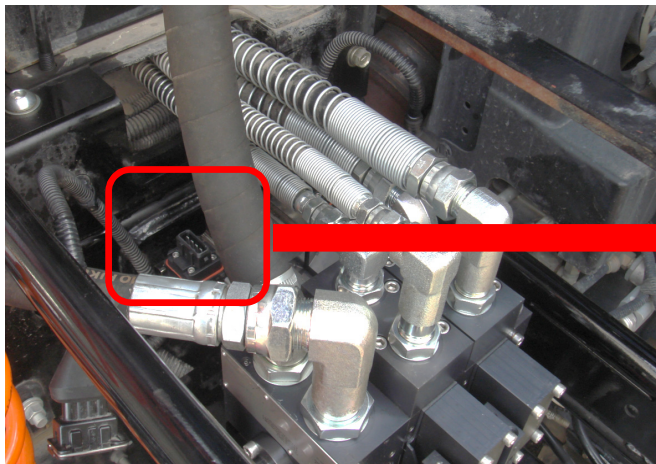


バルブ取付状態

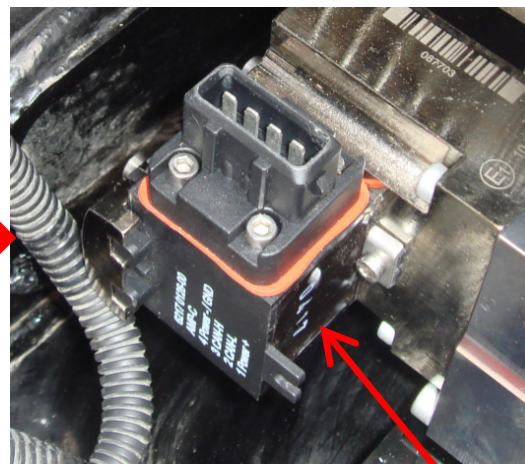


配線コネクタ

不具合発生箇所

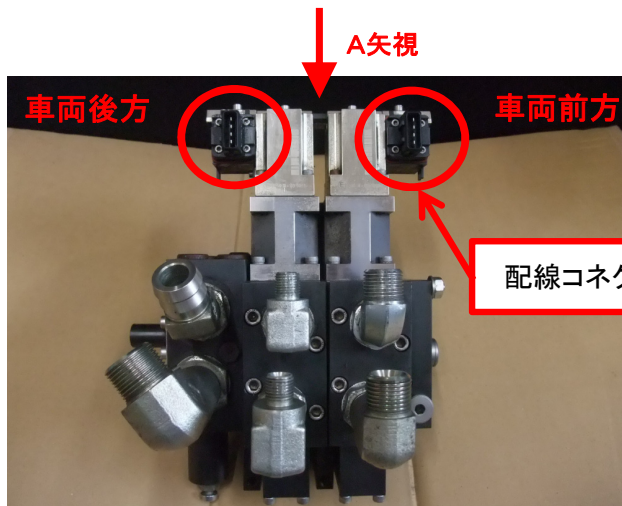

油圧バルブ(車両上面矢視)

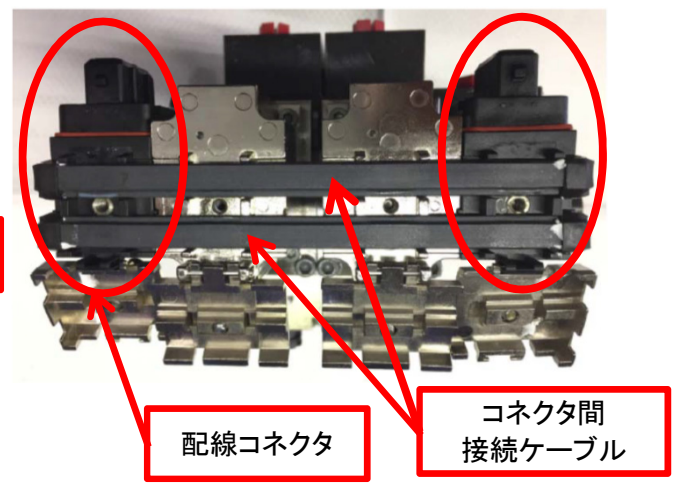

S矢視

は交換する部品を示す。

【不具合の内容】

脱着装置付きコンテナ自動車において、コンテナの脱着をコントロールする油圧バルブの配線コネクタ内基板の製造管理が不適切なため、当該基板に不純物が付着しているものがある。
そのため、不純物の影響により回路が短絡してコンテナ脱着作業時に適切な信号が送られず、コンテナの脱着ができないおそれがある。

【改善の内容】

全車両、配線コネクタのロットナンバーを確認し、対象の場合、当該コネクタを良品に交換する。
また、コネクタ間接続用ケーブルを新品に交換する。

【識別方法】

改善実施済車は、コントローラ下部に青色シール貼付けにより識別する。