


## 改善箇所説明図

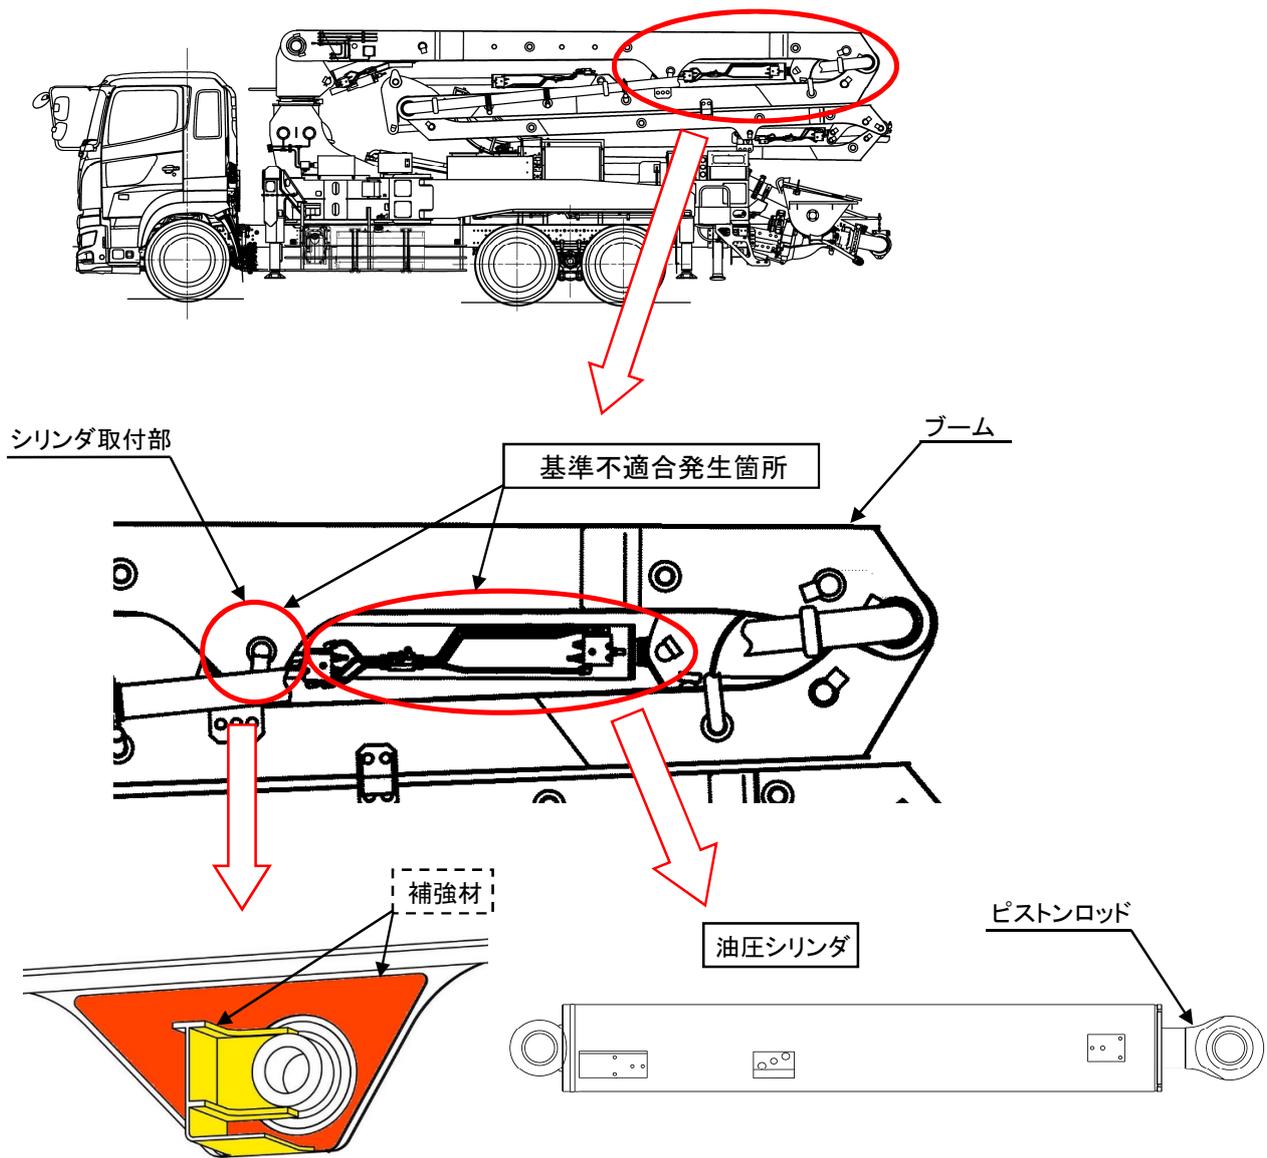

注:  は交換部品、 は追加部品を示す。

### 【不具合の内容】

コンクリート作業車のブームを動作させる油圧シリンダにおいて、油圧シリンダのピストンロッドの形状及びシリンダ取付部の設計が不適切なため、特定の作業姿勢において、ピストンロッド及びシリンダ取付部に過大な力が加わりピストンロッドやシリンダ取付部に亀裂が生じるおそれがある。

### 【改善の内容】

全車両、油圧シリンダを対策品に交換し、シリンダ取付部に補強材を追加する。なお、シリンダ取付部に亀裂があるものは亀裂を修理したうえで補強材の取り付けを行う。

### 【識別方法】

改善実施車には、油圧シリンダの側面に『E』の刻印を打つ。