


改善箇所説明図

【対象車両外観、改善対象部位】

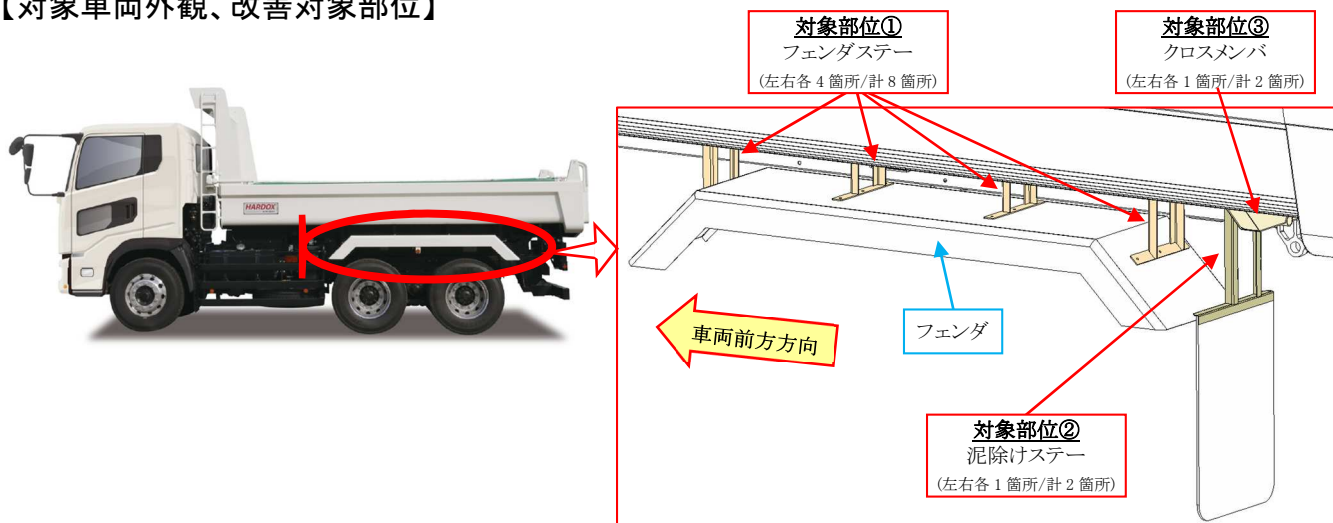

【不具合の内容】

大型リヤダンプ耐摩耗鋼板仕様において、設計並びに品質評価が不適切なため、フェンダステー部(不具合箇所①)、泥除けステー部(不具合箇所②)の荷台デッキパネルに亀裂が生じるものがある。また、荷台デッキパネルのクロスメンバ部への図面指示が不適切なため、取付した荷台デッキパネル後部(不具合箇所③)に亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると走行振動により亀裂が進行し、最悪の場合、フェンダ及び泥除けが脱落して交通の安全を妨げるおそれがある。

【改善の内容】

不具合箇所①:フェンダステーを対策品に交換し溶接方法を変更すると共に荷台デッキパネルに亀裂があるものは補修を行う。(全車両)

不具合箇所②:泥除けステーを対策品に交換し溶接方法を変更すると共に荷台デッキパネルに亀裂があるものは補修を行う。(一部の車両)

不具合箇所③:不適切な溶接を取り除き、荷台デッキパネルに亀裂があるものは補修を行う。(一部の車両)

	変更前	変更後
①フェンダステー		
②泥除けステー		
③クロスメンバ		

【識別方法】

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No.5307 のステッカーを貼付する。