


# 改善箇所説明図

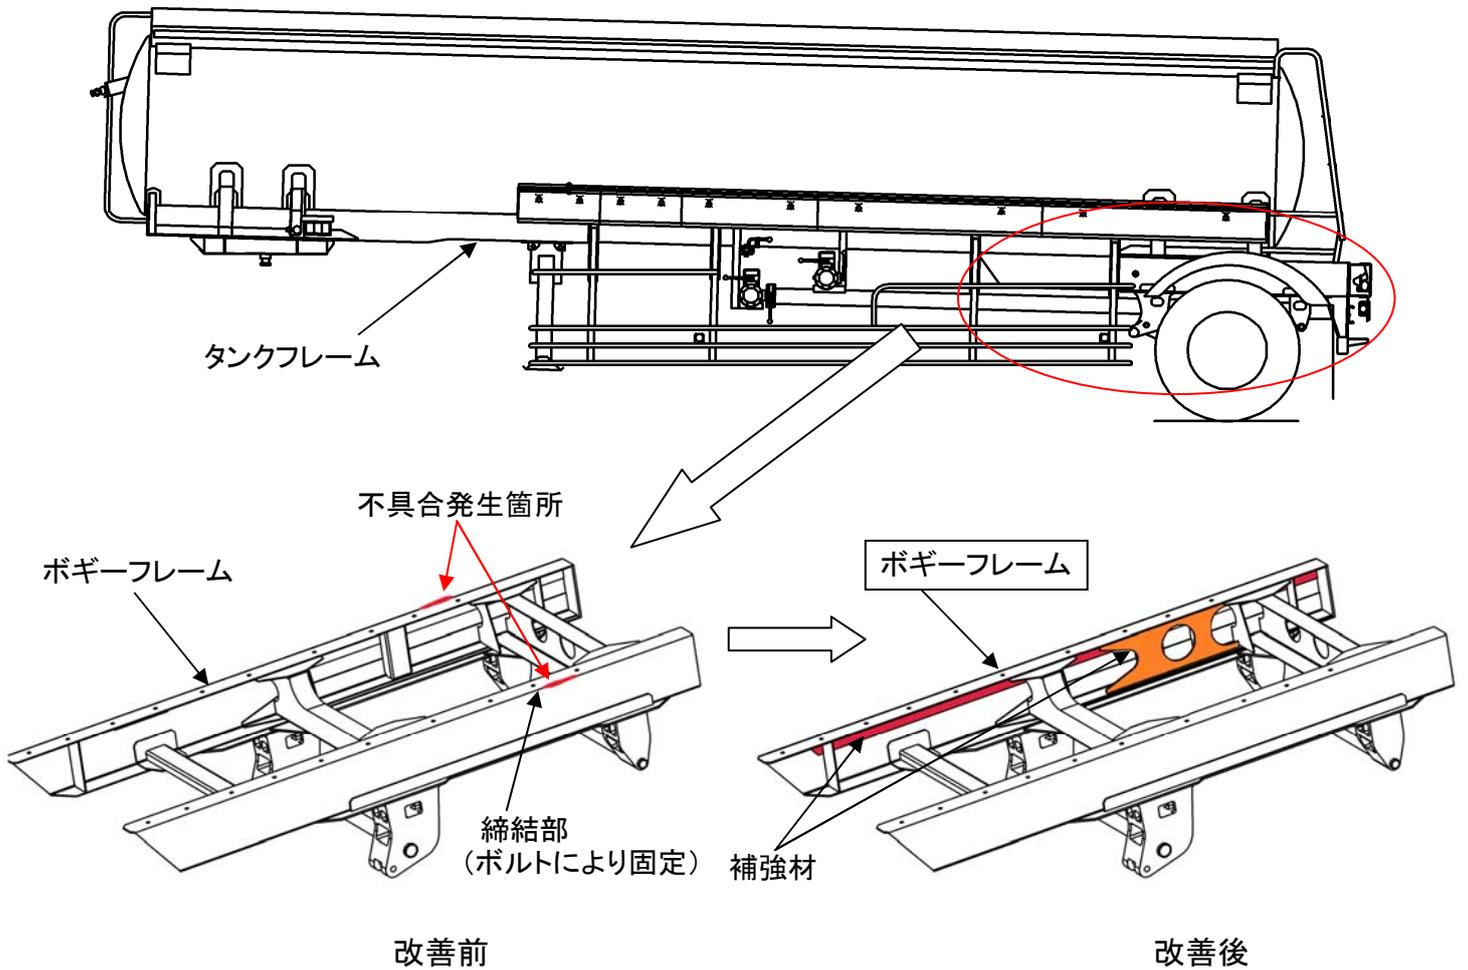

注:  は、交換部品を示す。

## 基準不適合発生箇所

1軸20kL石油運搬用アルミタンクセミトレーラにおいて、ボギーフレームの耐久性が不足しているため、走行時の振動により、ボギーフレームに亀裂が発生するものがある。

## 改善の内容

全車両の点検を行い、ボギーフレームに亀裂が発生しているものは、補強材を追加したボギーフレームに交換する。亀裂が発生していないものは、ボギーフレームに補強材を追加する。

## 識別

改善後の車両はボギーフレーム内側にインナーフレームが追加されている。  
また、車台番号打刻位置付近にNo.3349のリコール対策済みステッカーを貼付けする。